

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 2839

12-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അണക്കെട്ടുകളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധന

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ . എൻ . ഷംസുദ്ദീൻ		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>സംസ്ഥാനത്തെ അണക്കെട്ടുകളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് കേരള ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി പരിശോധന നടത്താറുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശം നൽകുമോ;</p>	(എ)	<p>2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള 42 ഡാമുകളിൽ കേരള ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ ഡാമുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാനും കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനും വേണ്ടതായ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതത് ഡാമിന്റെ പരിപാലകർക്കും സർക്കാരിനും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര ഡാം സുരക്ഷാ നിയമം -2021, 30/12/2021 മുതൽ നിലവിൽ വന്നതിനാൽ അതോറിറ്റി ചെയർമാന്റെ ഓഫീസ് കാലാവധി അവസാനിക്കുകയുണ്ടായി. ആയതിനാൽ 30/12/2021 മുതൽ അതോറിറ്റിയുടെ പതിവ് ഡാം സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും യോഗങ്ങളും നിറുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഡാം സുരക്ഷാ നിയമം 2021-ൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഡാം സേഫ്റ്റി (SCDS), സ്റ്റേറ്റ് ഡാം സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ (SDSO) എന്നിവ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പരിശോധന നടത്തിയ ഏതെങ്കിലും അണക്കെട്ടുകളിൽ പുനരുദ്ധാരണ നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള 42 ഡാമുകളിൽ കേരള ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ ഡാമുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാനും കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനും വേണ്ടതായ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതത് ഡാമിന്റെ പരിപാലകർക്കും സർക്കാരിനും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര ഡാം സുരക്ഷാ നിയമം -2021, 30/12/2021 മുതൽ നിലവിൽ വന്നതിനാൽ അതോറിറ്റി ചെയർമാന്റെ ഓഫീസ് കാലാവധി അവസാനിക്കുകയുണ്ടായി. ആയതിനാൽ 30/12/2021 മുതൽ അതോറിറ്റിയുടെ പതിവ് ഡാം സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും യോഗങ്ങളും</p>

		<p>നിറുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര ഡാം സുരക്ഷാ നിയമം 2021-ൽ നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നതിന് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ ഡാം സേഫ്റ്റി (SCDS), സ്റ്റേറ്റ് ഡാം സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ (SDSO) എന്നിവ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
(സി)	<p>അണക്കെട്ടുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും പുനഃരധാരണത്തിനും ഡാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; ഇതിന് ലോക ബാങ്കിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(സി) ഉണ്ട്. ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഡാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആന്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് (DRIP)ന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം (DRIP Phase-I) 2012-ൽ ആരംഭിച്ച് 2021 മാർച്ച് മാസത്തിൽ അവസാനിച്ചു. പ്രാരംഭ പദ്ധതി തുകയായ 360 കോടി രൂപയിൽ 202 കോടി രൂപ 80:20 (80% ലോകബാങ്ക് ലോൺ വിഹിതം 20% സംസ്ഥാന വിഹിതം) എന്ന അനുപാതത്തിലും ബാങ്കി തുക 70:30 (70% ലോകബാങ്ക് ലോൺ വിഹിതം 30% സംസ്ഥാന വിഹിതം) എന്ന അനുപാതത്തിലുമാണ്. പ്രാരംഭ പദ്ധതി തുക പിന്നീട് 327 കോടി രൂപയായി പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ 16 ഡാമുകൾ ആണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. (മലമ്പുഴ ഡാം, പോത്തുണ്ടി ഡാം, ചുള്ളിയാർ ഡാം, മീങ്കര ഡാം, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം, മലങ്കര ഡാം, ചിമ്മിനി ഡാം, പഴശ്ശി ബാരേജ്, ഭൂതത്താൻകെട്ട് ബാരേജ് , മൂലത്തറ റെഗുലേറ്റർ, കല്ലട ഡാം, വാഴാനി ഡാം, പീച്ചി ഡാം, നെയ്യാർ ഡാം, വാളയാർ ഡാം, കുറ്റാടി ഡാം) ഇതിൽ 13 ഡാമുകളുടെ പണി പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാങ്കി വരുന്ന മൂന്ന് ഡാമുകളിലെ (നെയ്യാർ, കല്ലട, പീച്ചി) ശേഷിക്കുന്ന പണികൾ DRIP Phase-II-ൽ carry over ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-യുടേയും International Bank for Re-construction and Development (IBRD)-യുടേയും സംയുക്ത ധന സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന DRIP Phase-II & III പദ്ധതികളുടെ മൊത്ത കാലാവധി പത്തു വർഷമാണ് (2021-2030). ഇത് രണ്ട് വർഷത്തെ Overlapping period കൂടിയുള്ള 6 വർഷത്തെ കാലാവധി വരുന്ന രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ തുക അനുപാതം 70:30 (70% AIIB- IBRD ലോൺ വിഹിതം 30% സംസ്ഥാന വിഹിതം) എന്ന വിധത്തിലാണ്.</p> <p>G.O(Rt) No.481/2020- WRD തീയതി 22/07/2020 പ്രകാരം 240 കോടിയുടെ സർക്കാർ ഭരണാനുമതി DRIP രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021-ൽ എപ്രിലിൽ വച്ച് ആരംഭിച്ച പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ</p>

മലമ്പുഴ ഡാം, പോത്തുണ്ടി ഡാം, ചുള്ളിയാർ ഡാം, മീങ്കര ഡാം, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം, മലങ്കര ഡാം, പഴശ്ശി ബാരേജ്, ഭൂതത്താൻകെട്ട് ബാരേജ് , കല്ലട ഡാം, നെയ്യാർ ഡാം, വാളയാർഡാം, കുറ്റാടി ഡാം, കാരാപ്പുഴ ഡാം, മംഗലം ഡാം, പമ്പാ (മണിയാർ) ബാരേജ് എന്നീ 15 ഡാം/ ബാരേജുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ കുറ്റാടി, കാരാപ്പുഴ എന്നീ ഡാമുകളുടെ പണികൾ നടന്നു വരുന്നു. മണിയാർ, കല്ലട, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, മലങ്കര എന്നീ ഡാമുകളുടെ പണികൾ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. കൂടാതെ DRIP Phase-I-ൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന പ്രവൃത്തികൾ DRIP Phase-II -ൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

കേരള ഇറിഗേഷൻ ആന്റ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ആക്ട് 2003 പ്രകാരം കേരള സംസ്ഥാനാതിർത്തിക്കുള്ളിലെ എല്ലാ ഡാമുകളുടേയും സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് കേരള ഡാം സുരക്ഷ അതോറിറ്റി നിലവിൽ വന്നത്. കേരള സംസ്ഥാനാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അണക്കെട്ടുകളുടെ സുരക്ഷ വിലയിരുത്തുക, പരിശോധനകൾ നടത്തുക, സംരക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുക, അണക്കെട്ടുകൾ ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കാൻ സർക്കാരിനും അണക്കെട്ടുകളുടെ സംരക്ഷകർക്കും ആവശ്യമായ ശുപാർശകൾ നൽകുക എന്നതാണ് അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന പ്രധാന കടമ. ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റേ അധീനതയിലുള്ള ഡാമുകളിൽ 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കേരള ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി നടത്തിയ പരിശോധനകളുടേയും സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ ചുവടെചേർക്കുന്നു.

1. ഇടമലയാർഡാം

സന്ദർശന തീയതി	- 10-04-2021
ജലനിരപ്പ്	- + 144.62 മീറ്റർ
FRL	- + 169.00 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിലേയ്ക്കുള്ളറോഡ്, ഡാമിന്റെമുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡ്എന്നിവ ശരിയായി നില നിർത്തിയിരുന്നു. ഡാമിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറിയിലേയ്ക്കുള്ള elevator നന്നായി പരിപാലിച്ചിരുന്നു. വൈദ്യുതിയുടെഅഭാവത്തിൽ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ്elevator പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഗാലറിയുടെ നിലവും മേൽക്കൂരയും ഈർപ്പരഹിതമായിരുന്നു. ചില vertical drain holes ലും foundation drain holesലുംചെറിയ തോതിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ ചിലതിൽ കാൽസിനേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. Intermediate gallery ലെ joint 24 ൽ നനവും കാൽസിനേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. Intermediate gallery യിലെ block joint 15/16ന്റെ അടുത്തായി ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നതായും groutingലൂടെ അത് ശരിയാക്കിയതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സീപ്പേജ്, uplift pressure, shear deflectionഎന്നിവഅളക്കുന്നതിനാവശ്യമായമാപിനികളും strain meters, joint metersഎന്നിവയും ഗാലറിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സീപ്പേജ് അളക്കുന്നതിനായി V-notch ഗാലറിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. disperser valve, spill way shutters എന്നിവ അടഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ആവശ്യമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങളും, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഡാമിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവശ്യമായ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഡാമിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എമർജൻസി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ (EAP) ന്റെ Tier -I തയ്യാറാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡ്രെയിൻ ഹോളുകളിലെകാൽസിനേഷൻ എത്രയുംവേഗം നീക്കംചെയ്യണമെന്നും,block joint 15/16കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും, സീപ്പേജ്കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച്രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും, സീപ്പേജ്,uplift pressure, shear deflectionഎന്നിവകൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും, മൺസൂണിനു മുമ്പായി ഷട്ടറുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി.

2. ഭൂതത്താൻകെട്ട് ബാരേജ്.

സന്ദർശന തീയതി	- 10-04-2021
ജലനിരപ്പ്	- 34.80മീറ്റർ
FRL	- + 34.95 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിലേയ്ക്കുള്ളറോഡ്, ഡാമിന്റെമുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡ്എന്നിവ നന്നായി സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിനു മുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലുള്ളinter lock tilesചില

ഭാഗത്ത് ഇളകിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനു മുൻപ് ഡാമിനു മുകളിലൂടെവാഹന ഗതാഗതം ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പെയിന്റ് ചെയ്യാത്തതുമൂലം പാരാപ്ലറ്റ്, കൈവരി, എന്നിവ മങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പായൽ പിടിച്ചിരുന്നതായും, ചിലഭാഗങ്ങൾ പൊട്ടിയിരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നതിനാൽ മങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായും പൊളിഞ്ഞിളകിയിരുന്നതായും കാണപ്പെട്ടു. 15 ഷട്ടറുകളിൽ 5 എണ്ണം തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷട്ടറുകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറിയിൽ താഴ് ഭാഗത്തു നിന്നും 3.5മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ചോർച്ചയുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടു. ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ പ്രകാശസജ്ജീകരണങ്ങൾ ചില ഭാഗത്ത് കേടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സന്ദർശകരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ബാരേജിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കുമായി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. view towerന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായതായും എന്നാൽ ടിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ബാരേജിന്റെ അപ്സ്ട്രീമിൽ സന്ദർശകർക്കായി ബോട്ടിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായും, പുന്തോട്ടം പരിപാലിച്ചിരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. Emergency Action Plan (EAP) തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡ്, കൈവരികൾ, പാരാപ്ലറ്റ് എന്നിവ അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടത്തി നന്നായി പരിപാലിക്കണമെന്നും, ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം പെയിന്റ് ചെയ്ത് നന്നായി നിലനിർത്തണമെന്നും, സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി നിലനിർത്തണമെന്നും, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറിയിലെ ചോർച്ച എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ കേടായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപണികൾ നടത്തി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കണമെന്നും, ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ച് കടന്നുകയറ്റം തടയണമെന്നും, സന്ദർശകരെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ഡാമിന്റെ സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും, ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ view tower ലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശന ഫീസ് ഇടാക്കണമെന്നും എമർജൻസി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എത്രയും വേഗം തയ്യാറാക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി.

3. ഷോളയാർ ഡാം

- സന്ദർശന തീയതി - 11-04-2021
- ജലനിരപ്പ് - 2628.6 അടി
- FRL - + 2663.5 അടി

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീമിൽ മദ്ധ്യഭാഗത്തിലും വലതു അബട്ട്മെന്റിന്റെ toe യിലും ചോർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. disperser valve അടഞ്ഞ രീതിയിലായിരുന്നു. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഡാമിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിനും real time data collection നുമായി 2 PTZ Camera കളും CCTV Camera കളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജലനിരപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിനായി Automatic Water Level Recorder ഉം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ആവശ്യമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിൽ ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Flanking Dam ലും ആവശ്യമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ, PTZ Camera, CCTV Camera എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ അടഞ്ഞ രീതിയിലായിരുന്നു. cat walk ഉം നന്നായി നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് platform ൽ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിനാവശ്യമായ Early Warning System സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്തെ ചോർച്ചയുടെ ഉത്ഭവം എത്രയും വേഗം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, ഡാമിന്റെ disperser valve ഉം shutters ഉം പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്ന് മൺസൂണിനു മുമ്പായി ഉറപ്പു വരുത്തണ

മെന്നും, നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ നന്നായി നിലനിർത്തണമെന്നും ജലനിരപ്പ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി.

4. പെരിങ്ങൽ കുത്ത് ഡാം

സന്ദർശന തീയതി	- 11-04-2021
ജലനിരപ്പ്	- 414.30മീറ്റർ
FRL	- 424.00മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ ഇടതു വശത്തെ അബട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള തൂണ് (pier) foundationന്റെ settlement മൂലം ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇടതു ഭാഗത്തെ അബട്ട്മെന്റിനോട് ചേർന്നുള്ള റോഡിന്റെ ഭാഗം, 2018 ലെ പ്രളയത്തിൽ തകർന്നുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് പുനസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ആദ്യ സ്പിൽവേയുടെ guide wall കേടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെയിന്റ് ചെയ്യാത്തതുമൂലം ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം മങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4 സ്റ്റയിംഗ് ഷട്ടറുകളിൽ 2 എണ്ണം പ്രവർത്തന രഹിതമാണെന്നും, അതിലൊന്ന് അടഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ജലനിരപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി Automatic Level Recorder സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പ്രവേശന ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന high mast light കേടായതും പൊട്ടിയരീതിയിലുമായിരുന്നു. പുനോട്ടം പുന:സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല. ഡാമിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിനായി PTZ Camera യും CCTV Camera കളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. Intake structure ന് അടുത്തായി IMDയുടെ Automatic Weathering Station സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഇടതു അബട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രവേശന ഭാഗത്തെ തൂണ്, റോഡ് എന്നിവ ശരിയാക്കണമെന്നും, സ്പിൽവേ ഭാഗത്തെ guide wall ശരിയാക്കണമെന്നും, ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം പെയിന്റ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും, മൺസൂണിനു മുമ്പായി സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ, സ്റ്റയിംഗ് ഗേറ്റുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും, ജലനിരപ്പ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും, high mast light, പുനോട്ടം എന്നിവ എത്രയും വേഗം പുന:സ്ഥാപിക്കണമെന്നും, നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ശരിയായി പരിപാലിച്ച് നിലനിർത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി.

5. ഇടുക്കി ഡാം

സന്ദർശന തീയതി	- 08-07-2021
ജലനിരപ്പ്	- 2353.26 അടി
FRL	- 2403 അടി

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഗാലറിയുടെ ചുവരും നിലവും ഈർപ്പരഹിതമായിരുന്നു. 3-ാം ലെവലിലെ ഗാലറിയിൽ ചുവരിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്ന നേരിയവിള്ളൽ micro fine cement ഉപയോഗിച്ച് ശരിയാക്കിയതായി കാണപ്പെട്ടു. അത് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഗാലറിയിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുകയും pressure meters, flow meters, crack meter, joint meters etc. തുടങ്ങിയ മാപിനികളിൽ നിന്നുള്ള real time data കൃത്യമായി control roomൽ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ചില ഡ്രെയിൻ ഹോളുകളിൽ കാൽസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. 2016 ൽ reaming ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിനുശേഷം സീപ്പേജ് കുടിയിട്ടുണ്ടെന്നും, V-notches ഉപയോഗിച്ച് സീപ്പേജ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഗാലറിയിലെ ലിഫ്റ്റിനടുത്തായി ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറികൾക്കിടയിൽ ആശയ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല. ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീമിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറിയുടെ വാതിൽ ദുർബലവും കേടുപാടുകൾ ഉള്ളതുമായി കാണപ്പെട്ടു. റിസർവോയറിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യകുടുകൾ റിസർവോയർ പട്രോളിംഗിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

മാപിനികളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന real time data അനുവദനീയ പരിധിയ്ക്കുള്ളിലാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണെന്നും, ഡ്രെയിൻ ഹോളുകളിലെ കാൽസിനേഷൻ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും സീപ്പേജ് കൃത്യമായി അളക്കണമെന്നും അനുവദനീയ പരിധിയ്ക്കുള്ളിലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറിയിൽ ആവശ്യമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി. ഡാമിലെ ആർച്ചിന്റെ deflection കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും, ഡൗൺസ്ട്രീമിലെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറിയുടെ വാതിൽ fire proof shutters ആയി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും റിസർവോയർ പട്രോളിംഗിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാത്ത രീതിയിൽ മത്സ്യ കുടുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി.

6. ചെറുതോണി ഡാം

സന്ദർശന തീയതി	- 08-07-2021
ജലനിരപ്പ്	- 2353.2 അടി
FRL	- 2403 അടി

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഗാലറിയിൽ crack meters, joint meter, tilt meters, V - notches, Piezometers മുതലായ ആധുനിക മാപിനികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. V - notches ഉപയോഗിച്ച് സീപ്പേജ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചില ഡ്രെയിൻ ഹോളുകളിൽ കാൽസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗാലറി 3 യിൽ (2300 ft) നേരിയവിളളൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സീപ്പേജ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും, അനുവദനീയ പരിധിയ്ക്കുള്ളിലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും, ഗാലറിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മാപിനികളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന data നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും, ഡ്രെയിൻ ഹോളുകളിലെ കാൽസിനേഷൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും, ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്തെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറിക്ക് fire proof shutters സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി.

7. ശെങ്കുളം ഡാം

പരിശോധന തീയതി	- 08-09-2021
ജലനിരപ്പ്	- +846.90 മീറ്റർ
FRL	- +847.65 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

Scour sluice valve അടഞ്ഞ രീതിയിലായിരുന്നു. പൊതുജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് മൂലം വർഷങ്ങളായി valve തുറക്കാറില്ല എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. sluice gate ന്റെ operating platform തുരുമ്പു പിടിച്ച രീതിയിലായിരുന്നു. സീപ്പേജ് അളക്കുന്നതിനായി V- notches-ഉം, ഡാമിൽ പര്യാപ്തമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആശയ വിനിമയത്തിനായി സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ നൽകിയിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

Scour Sluice valve പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണമെന്നും, Scour valve വർഷങ്ങളായി തുറക്കാത്തതുമൂലം ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്ത് നീരൊഴുക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ നദീതടം വറ്റിവരളുകയും അവിടെ ധാരാളം കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിനാൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് Sluice valve തുറക്കേണ്ടത് എന്ന് അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു. Sluice gate ന്റെ Operating platform ന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എത്രയും വേഗം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും, സീപ്പേജ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് അനുവദനീയമായ പരിധിയ്ക്കുള്ളിലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി.

8. മുക്കുടംചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

സന്ദർശന തീയതി - 08-07-2021
നിരീക്ഷണങ്ങൾ

മുക്കുടം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയ്ക്ക് NOC നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതോറിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി 08/07/2021 ന് അതോറിറ്റി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

ഡാമിന്റെ സ്പിൽവേ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നിർമ്മിതികളുടെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിരുന്നു. Stop log gate മാത്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വകാര്യ കരാർ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് പദ്ധതിയുടെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രദേശത്തിനും മുതിരപ്പുഴ നദിയ്ക്കു ഇടയിലായി ജനവാസമൊന്നുമില്ലയെന്നും അതോറിറ്റി നിരീക്ഷിച്ചു. ഡാമിന്റെ റിസർവോയർ കപ്പാസിറ്റി (ജലസംഭരണശേഷി) കുറവാണെന്നുള്ളതും അതോറിറ്റി നിരീക്ഷിച്ചു. മേൽപറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്ക് NOC നൽകുന്നതിൽ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് എതിർപ്പില്ല എന്നും അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

9. കുണ്ടള ഡാം

സന്ദർശന തീയതി - 09-07-2021
ജലനിരപ്പ് - 1748.00 മീറ്റർ
FRL - 1758.690 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡ്, ഡാമിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ് എന്നിവ മോശം അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ അടഞ്ഞ രീതിയിലായിരുന്നു. കനാൽ സ്റ്റുയിംഗ് വാൽവിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന channel ഉപയോഗിച്ച് സീപ്പേജ് കണക്കാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിലേയ്ക്കുള്ള റോഡിൽ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും, ഡാമിനു മുകളിലൂടെ കനത്ത വാഹനഗതാഗതം ഉണ്ടായിരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാമിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ്, ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡ് എന്നിവ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും, കനാൽ സ്റ്റുയിംഗ് വാൽവ് പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കണമെന്നും സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി. സീപ്പേജ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും അനുവദനീയമായ പരിധിയ്ക്കുള്ളിലാണോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും, കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നും ഡാമിന് മുകളിലൂടെയുള്ള വാഹനഗതാഗതം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്ത് ഒരു പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

10. മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം

സന്ദർശന തീയതി - 09-07-2021
ജലനിരപ്പ് - 1580.15 മീറ്റർ
FRL - + 1599.60 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡ്, പാരാപ്പെറ്റ്, കൈവരികൾ എന്നിവ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം, സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗാലറിയിലേയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്തുള്ള well ന്റെ ചുവരിൽ ലംബമായി നേരിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഗാലറിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നും ജലകണികകൾ വീഴുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഡാമിലേയ്ക്കുള്ള റോഡിന്റെ സമീപഭാഗങ്ങളിൽ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഷട്ടറുകളുടെ പെയിന്റിംഗ് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സീപ്പേജ്കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും, അനുവദനീയമായ പരിധിയ്ക്കുള്ള ലാണോഎന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും, ഗാലറിയിലേയ്ക്കുള്ള ഭാഗത്ത് wellന്റെ ചുവരിലുള്ള വിള്ളലുകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും, കാരണം കണ്ടു പിടിക്കേതാണെന്നും, കയ്യേറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനും ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, ഗാലറിയിൽ ആവശ്യമായ instrumentation സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി.

11. മണിയാർ ബാരേജ്

സന്ദർശന തീയതി- 13-08-2021

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ബാരേജിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഭാഗത്തും ഡാമിന്റെ ഇടതു guide wall ലൂടെ വെള്ളം സ്രവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടതു അബട്ട്മെന്റ് വാളിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നന്നുവുണ്ടായിരുന്നു. ബാരേജിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഭാഗത്ത് വലിയ പാറകല്ലുകൾ വീണുകിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളിലൂടെയുള്ള ചോർച്ച ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ബാരേജിന്റെ 5 ഷട്ടറുകളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് DRIP Phase -II-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയട്ടുണ്ടെന്നും, അതിൽ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഷട്ടറുകൾക്ക് അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സ്പിൽവേ ഷട്ടറിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള ഉൾച്ചുമർ ഭാഗികമായി കേടു സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. സ്ഥിരമായ പ്രകാശ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പഴകി പൊളിഞ്ഞ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു. പകരം താൽകാലികമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങളാണ് ഡാമിന്റെ പരിസരത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. വിദ്യുച്ഛക്തിക്ക് പകരം സംവിധാനമായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഡീസൽ ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നു. ആശയ വിനിമയത്തിനായുള്ള യാതൊരു സംവിധാനവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാരേജിന് മുകളിലൂടെയുള്ള റോഡ് ഉപയോഗശൂന്യവും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതുമായിരുന്നു. ബാരേജിന്റെ തൂണുകൾ പായലും ചെടികളും വളർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. പാരപ്പെറ്റ്, കൈവരികൾ, ഷട്ടർ ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങളും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും പ്ലാസ്റ്റിംഗ്, പെയിന്റിംഗ് നശിച്ച നിലയിലാണുണ്ടായിരുന്നത്.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഇടതു അബട്ട്മെന്റിലെ ചോർച്ച പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, ബാരേജിന്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഭാഗത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന പാറകൾ നീക്കം ചെയ്ത്, വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നതിനായുള്ള തടസ്സം മാറ്റണമെന്നും 1-ാം മത്തെയും, 3-ാം മത്തെയും ഷട്ടറുകൾ അടിയന്തിരമായി കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതോടൊപ്പം എല്ലാ ഷട്ടറുകളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി നിലനിർത്തണമെന്നും സ്പിൽവേ ഷട്ടറിന്റെ ഉൾച്ചുമർ അടിയന്തിരമായി കേടുപാടുകൾ തീർക്കണമെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡാമിലും പരിസരത്തും സ്ഥിരമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഡീസൽ ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കുന്നതിനോ, പുന:സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി. ആശയ വിനിമയത്തിനായുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി ഒരുക്കണമെന്നും പാരപ്പെറ്റ്, കൈവരികൾ, ഷട്ടർ ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള യന്ത്ര ഭാഗങ്ങൾ, അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളുടെ കേടുപാടുകളും, പെയിന്റിംഗ് പ്രവർത്തികളും അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

12. കാരിക്കയം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ട്

സന്ദർശന തീയതി - 13-08-2021

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

സ്പിൽവേ ഷട്ടറിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള catwalk തുരുമ്പെടുത്തതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. സീപ്പേജ് വെള്ളം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. അതിനു കാരണം ഇരുമ്പിന്റെ സാന്ധ്യമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ലോഹ നിർമ്മിതമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തുരുമ്പെടുത്തതായും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശ്യമുള്ളതായും കാണപ്പെട്ടു. വലിയ പാറകല്ലുകൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഭാഗത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധ

യിൽപ്പെട്ടു. വെള്ളംകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സമയത്ത് അവ വെള്ളത്തിന്റെഗതി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന്അതോറിറ്റി നിരീക്ഷിച്ചു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

Cat walkവളരെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തേതാണ് എന്നും, സീപ്പേജ് വെള്ളത്തിന്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായകാരണം കണ്ടെത്തേതാണ്എന്നും ലോഹ നിർമ്മിതമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തേതാണ് എന്നും, ഡൗൺ സ്ക്രീം ഭാഗത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ മാറ്റി സുഗമമായ ജലനിർഗമമാർഗ്ഗം നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് എന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

13. അള്ളുകൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട്

സന്ദർശന തീയതി - 13-08-2021

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളിലൂടെ ജലം ഊർന്നിറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കേടായ റബ്ബർ സീലുകൾ കാരണമാണ് ചോർച്ചയുണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പാരപ്പെറ്റ്, കൈവരികൾ മുതലായവജീർണ്ണാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഡാം പരിസരത്ത് പാഴായവസ്തുക്കൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ ഗതി തടസ്സപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പാറക്കല്ലുകൾ ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സ്പിൽവേ ഷട്ടറിലൂടെയുള്ള ചോർച്ച നീക്കംചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നും പാരപ്പെറ്റ്, കൈവരിഎന്നിവ എത്രയും പെട്ടെന്ന്കേടുപാടുകൾ തീർത്ത് പെയിന്റ്ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നും, ഡാം പരിസരത്തുനിന്ന് പാഴായവസ്തുക്കൾ നീക്കംചെയ്യണം എന്നും, ഡാമിന്റെതാഴ്ഭാഗത്തുള്ള പാറക്കല്ലുകൾ നീക്കംചെയ്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ഗതി സുതാര്യമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

കക്കാട് ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി.

സന്ദർശന തീയതി - 13-08-2021

14.വേലുത്തോട് ഡാം

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിലേയ്ക്കുള്ളറോഡ്, ഡാമിന്റെമുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡ് എന്നിവ നന്നായി നിലനിർത്തിയിരുന്നു. പാരപ്പെറ്റ്, കൈവരി എന്നിവ പെയിന്റ്ചെയ്യാത്തതുമൂലം മങ്ങിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം, എമർജൻസി ഷട്ടറുകൾ എന്നിവപ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ക്രീമിൽ ചെറിയതോതിൽ സസ്യജാലങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്സ്ക്രീമിൽഉള്ള trash rail grill ൽ ചെറിയതോതിൽ തുരുമ്പുണ്ടായിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പാരപ്പെറ്റ്, കൈവരികൾ, trash rail grill ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം എന്നിവ പെയിന്റ്ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഡൗൺസ്ക്രീം ഭാഗത്തെ സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി.

15.മുഴിയാർ ഡാം

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ക്രീം ഭാഗത്ത് നനവ്, കാൽസിനേഷൻ, പായൽ എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ അപ്സ്ക്രീം ഭാഗത്ത് ശേഖരിച്ചിരുന്ന വെള്ളത്തിൽ ജീർണ്ണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നീക്കംചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സ്പിൽവേ പിയർ, എമർജൻസി ഷട്ടറിനടുത്തുള്ള തൂണുകൾ, സർവ്വീസ് ഷട്ടറിനോട് ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ plastering പൂർത്തിയായിരുന്നു. Construction joint treatment പോലെയുള്ള ചില പ്രവർത്തികൾചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാലറിയുടെ നിലം നനവുള്ളതും

ചെളിമൂലം തവിട്ടുനിറത്തിലുമായിരുന്നു കാണപ്പെട്ടത്. ഗാലറിയിലൂടെ സീപ്പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടതുസ്റ്റോക്കിലാണ് സീപ്പേജ് കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. സീപ്പേജ് അളക്കുന്നതിനുള്ള V - notch സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ചെയ്തു വരുന്നു എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഗാലറിയിൽ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഗാലറിയുടെ ചുമരുകളിൽ കാൽസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിലും പരിസരത്തും പര്യാപ്തമായ ആശയ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളോ, ഉപകരണങ്ങളോ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പാരാപ്പെറ്റ്, കൈവരികൾ എന്നിവ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എത്രയും വേഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നും, ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീമിലെ ചോർച്ച എത്രയുംവേഗം പരിഹരിക്കണമെന്നും, അപ്സ്ട്രീം rip - rap ഡൗൺസ്ട്രീമിലെ സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യണമെന്നും, സീപ്പേജിന്റെ സുഗമമായ ഒഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, construction joint treatment എത്രയുംവേഗംചെയ്യണമെന്നും, V -notch ഉപയോഗിച്ച് സീപ്പേജ് കൃത്യമായി അളന്നുരേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും, ഗാലറിയുടെ നിലവിലും ചുമരുകളും ഈർപ്പരഹിതമായി നിലനിർത്തേണ്ടതാണെന്നും, ആവശ്യമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി. ഡാമിലും പരിസര പ്രദേശത്തും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കണമെന്നും, ആവശ്യമായ സുരക്ഷാഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

ശബരിഗിരിഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട്

സന്ദർശന തീയതി - 13-08-2021 & 14-08-2021

16. അപ്പർ മുഴിയാർഡാം

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീമിലും longitudinal drains ലെയും toe drains ലെയും സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. toe drain ന്റെ അവസാനത്തിൽ V-notch സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 8 പീസോമീറ്ററുകൾ സൈറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള റോഡും പ്രവേശന റോഡും വളരെ നല്ല തീതിയിൽ നിലനിർത്തിയിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സീപ്പേജ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവിലുള്ള വ്യതിയാനം നിർദ്ദിഷ്ട ഇടവേളകളിൽ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഡാമിനു താഴ് ഭാഗത്തും longitudinal drain ലും toe drain ലും സസ്യജാലങ്ങൾ മാറ്റി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് എന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

17. കക്കിഡാം

ജലനിരപ്പ്

- 973.20 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീമിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സസ്യജാലങ്ങളും മറ്റും വളർന്നു നിൽക്കുന്നതായും, കാൽസിനേഷനും കാണപ്പെട്ടു. ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് സസ്യജാലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ലിഫ്റ്റ് വെൽ ഡാമിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ദശാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡാമിന്റെ ഗ്യാലറിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ ഗ്യാലറിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിന് പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. കൈവരികൾ, ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം, എന്നിവ പെയിന്റ് ചെയ്യാത്തതുമൂലം മോശം അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. vertical drain ഹോളുകളിൽ കാൽസിനേഷൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സീപ്പേജ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി V-notch സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഡിസ്പെഴ്സർ വകുപ്പുകളിൽ ഒന്നിലൂടെ ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ Real Time

Monitoring ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആവശ്യമായ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സംവിധാനങ്ങളും ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഡാമിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്ത് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന സസ്യജാലങ്ങളും കാൽസിനേഷനും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും, നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കണമെന്നും, ആവശ്യമായ പ്രകാശസംവിധാനം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും, കൈവരികൾ, പാരപ്പെറ്റ്, ഹോയിസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം മുതലായവയെല്ലാം പെയിന്റിംഗ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും, ഗാലറിയിലെ vertical drain holes ലെ കാൽസിനേഷൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറിയിലൂടെയുള്ള സീപ്പേജിന്റെ അളവ് നിർദ്ദിഷ്ട ഇടവേളകളിൽ നിരീക്ഷിച്ചുവിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് എന്നും ഡിസ്പേഴ്സർ വാൽവിലൂടെയുള്ള ചോർച്ച പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും പര്യാപ്തമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

18 ആനത്തോട് ഡാം

ജലനിരപ്പ് - 973.20 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഗാലറിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഡാമിന്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള റോഡും പ്രവേശന റോഡും നന്നായി നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഷട്ടറുകളും ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസവും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നു. ഷട്ടറുകളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനായുള്ള catwalk സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സീപ്പേജിന്റെ അളവ് അറിയുന്നതിനായി ഗ്യാലറിയിൽ V-notch സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആശയവിനിമയത്തിനായുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഡാമിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡാം പരിസരത്ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉചിതമായ വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങൾ ഡാം പരിസരത്ത് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതോറിറ്റി നിരീക്ഷിച്ചു. കൈവരികൾ, പാരപ്പെറ്റ്, ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം മുതലായവയുടെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നു. അടിയന്തിരമായി പെയിന്റിംഗ് നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് അതോറിറ്റി നിരീക്ഷിച്ചു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഷട്ടറുകളുടെ നിരീക്ഷണത്തിനായി catwalk നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗ്യാലറിയിലൂടെയുള്ള സീപ്പേജിന്റെ അളവ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, വിനിമയത്തിനായുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഡാം പരിസരത്ത് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, പാരപ്പെറ്റ്, ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം എന്നിവ അടിയന്തിരമായി പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി.

19 കൊച്ചു പമ്പ ഡാം

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

പമ്പാ ഡാമിന്റെ tail race ൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന വെള്ളം കൊച്ചു പമ്പ വീയറിൽ ശേഖരിക്കുകയും തിരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് പമ്പ ഡാമിൽ എത്തിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പമ്പ ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന പാറക്കല്ലുകൾ കൊച്ചു പമ്പ വീയറിൽ നിന്നും വെള്ളം തിരിച്ച് പമ്പു ചെയ്യുന്നതിനായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായി അതോറിറ്റി നിരീക്ഷിച്ചു. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത പാറക്കല്ലുകൾ അടിയന്തിരമായി നീക്കേണ്ടതാണ്.

20 പമ്പ ഡാം

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീമിൽ നനവ്, കാൽസിനേഷൻ, കേടുപാടുകൾ, സസ്യജാലങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രവേശന റോഡും, ഡാമിന്റെമുകളിലൂടെയുള്ള റോഡുംവളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളും ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസവും നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഗ്യാലറിക്കകത്തെ ചില vertical drain holes ലൂടെ സീപ്പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ ഗ്യാലറിയുടെ ചുമരുകളിൽ കാൽസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്യാലറിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നു. ഡാമിലും പരിസരത്തും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനും, സുരക്ഷാസംവിധാനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് പാറകല്ലുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്തുള്ള കേടുപാടുകൾ, നനവ്, കാൽസിനേഷൻ, സസ്യ ജാലങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും, ഗ്യാലറിയിലൂടെയുള്ള സീപ്പേജിന്റെ ഒഴുക്ക് കൃത്യമായി ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിച്ചുവിലയിരുത്തണമെന്നും, അടിയന്തിരമായി ഗ്യാലറിയിലെ pressure gauges പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കണമെന്നും, പര്യാപ്തമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കണമെന്നും, ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്ത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാറകല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി.

21 കുളളാർഡാം

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെമുകളിലൂടെയുള്ള റോഡും പ്രവേശന റോഡും വളരെ നല്ല അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. sluice valve അടച്ചിരിക്കുന്നതായി കൂ, അത് പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഡാമിന്റെമുകൾ ഭാഗത്തുള്ള സസ്യജാലങ്ങളും മറ്റും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് പാറകല്ലുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിരുന്ന സസ്യജാലങ്ങൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നും, വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിന് തടസ്സമായി ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പാറകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

22 ഗവിയാർഡാം

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാമിന്റെമുകളിലൂടെയുള്ള റോഡും, പ്രവേശന റോഡുംവളരെ നല്ല അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീമിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സസ്യജാലങ്ങൾ വളർന്നിരിക്കുന്നതായും നനവുള്ളതായും കാണപ്പെട്ടു. ഡാമിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിനായി ഒരു ചെറിയ ഗ്യാലറി ഉണ്ടായിരുന്നു. കുളളാർ ഡാമുമായി ഒരു തുറന്ന ചാനൽ മുഖേന റിസർവോയർ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൈവരികൾ, പാറപ്പെറ്റ് എന്നിവകളുടെ അവസ്ഥമോശമായും പെയിന്റിംഗ് ആത്യാവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതായും കാണപ്പെട്ടു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീമിൽ കാലപ്പഴക്കംകൊണ്ടായിരിക്കുന്ന കേടുപാടുകളും സസ്യ ജാലങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, കൈവരികൾ, പാറപ്പെറ്റ് എന്നിവ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി.

23 മീനാർഡാം I

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള റോഡും പ്രവേശന റോഡും നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിരുന്ന സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റുയിംഗ് വാൽവുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ മുകൾഭാഗത്തെ റോഡിന്റെ കൈവരികളിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കമ്പികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൈവരികൾ, പാരപ്പെറ്റ് എന്നിവ പെയിന്റ് ചെയ്യാതെ മോശം അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഡാംടോപ്പ് റോഡിലെ സ്റ്റുയിംഗ് വാൽവിന്റെ പ്രവേശന സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷാഗേറ്റുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നു. ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീമിലേയ്ക്കുള്ള കൈവരികൾ തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാം ടോപ്പ് റോഡിന്റെ കൈവരിയിൽ ഉള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത കമ്പികൾ മാറ്റേണ്ട—താണ് എന്നും കൈവരികളും പാരപ്പെറ്റും പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡിൽ സ്റ്റുയിംഗ് വാൽവ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ചുറ്റും ഗേറ്റ് അടിയന്തിരമായി സ്ഥാപിക്കണം എന്നും, ഡാമിന്റെ താഴേയ്ക്കുള്ള കൈവരികൾ പുന:സ്ഥാപിക്കണം എന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി.

24. മീനാർഡാം II

ഡാം ടോപ്പ് റോഡും പ്രവേശന റോഡും നല്ല രീതിയിൽ കാണപ്പെട്ടു. ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീമിലെ സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു depletion valve സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന sluice valve ന് സുരക്ഷാഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാം ടോപ്പ് റോഡിൽ സ്റ്റുയിംഗ് വാൽവിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിൽ സുരക്ഷാ ഗേറ്റ് സ്ഥാപിക്കണം എന്നും, ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള സസ്യജാലങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഇടവേളകളിൽ നീക്കം ചെയ്യണം എന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

25. കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം

- സന്ദർശന തീയതി - 13-09-2021
- ജലനിരപ്പ് - 94.01 മീറ്റർ
- FRL - + 97.535

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള റോഡും പ്രവേശന റോഡും നന്നായി നിലനിർത്തിയിരുന്നു. കൈവരികൾ പാരപ്പെറ്റ് എന്നിവ മേശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്ത് സ്പിൽവേ ക്രസ്റ്റ് ലെവൽ ഭാഗത്ത് നന്നവുണ്ടായിരുന്നു. എർത്തൺ ഡാമിന്റെ ഭാഗത്തും, അപ്സ്ട്രീം rip - rap ലും ഡൗൺസ്ട്രീം longitudinal drain - ലും toe Drains ലും സസ്യജാലങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളും, ഹോയിസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനവും പ്രവർത്തനസജ്ജമായിരുന്നു. മഴയുള്ളതിനാൽ ഡാമിലേയ്ക്കുള്ള ജലത്തിന്റെ പ്രവാഹം കൂടുതലായതിനാൽ മൂന്നു ഷട്ടറുകൾ 20 സെ. മീ. ഉയർത്തി ജല നിരപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി നിരീക്ഷിച്ചു. സ്പിൽവേ പിയർ എമർജൻസി ഷട്ടറിന് സമീപത്തുള്ള തൂണുകൾ, സർവ്വീസ് ഷട്ടറുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

Construction joint treatment ലെ ചില പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഗ്യാലറിയുടെ തറയിൽ നന്നവുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്യാലറിയുടെ ചുമരുകൾ ചെളിയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ തവിട്ടു നിറത്താൽ കാണപ്പെട്ടു. സീപ്പേജ് വെള്ളത്തിന്റെ

അളവ് ഇടതുബ്ലോക്കിൽ കൂടുതലായിരുന്നു. സീപ്പേജ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി IV - notch സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഗ്യാലറിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിനെ നിയോഗിക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഗ്യാലറിയുടെ ചുമരുകളിൽ കാൽസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആശയ വിനിമയത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഡാമിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡാമിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

കൈവരികൾ, പാരപ്പെറ്റ് എന്നിവ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ചോർച്ച നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്തും rip - rap, ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്തെ longitudinal drains ഉം toe drains ലും വളന്നുനിൽക്കുന്ന സസ്യജാലങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും നീക്കം ചെയ്ത് ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, Construction joint treatment പ്രവർത്തികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കണം എന്നും, സീപ്പേജ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അളന്ന് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, ഗ്യാലറിയുടെ ചുമരും തറയും ഈർപ്പരഹിതമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, ഗ്യാലറിയുടെ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, അനുയോജ്യമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഡാം പരിസരത്ത് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, ഡാമിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കേണ്ടതായും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

26 ശിരുവാണിഡാം

സന്ദർശന തീയതി	- 13-09-2021
ജലനിരപ്പ്	- + 875.87 മീറ്റർ
FRL	- + 878.50 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശന റോഡ് മോശം സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു. ഡാമിന് മുകളിലൂടെയുള്ള റോഡ്, കൈവരി, പാരപ്പെറ്റ് എന്നിവ നല്ല അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കൈവരികളും പാരപ്പെറ്റും പൂർണ്ണമായും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേടുപാടു പരിഹരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഗ്യാലറിയ്ക്കകത്ത് ധാരാളം വെള്ളം ഉള്ളതിനാൽ അവ ഗ്യാലറിയിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശനം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഗ്യാലറിയുടെ ചോർച്ചയുള്ളതായും ചുമരുകളും മേൽക്കൂരയും നന്നത്തിരിക്കുന്നതായും കാണപ്പെട്ടു. ഗ്യാലറിയുടെ vertical drain holes ലൂടെ ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ചില ഡ്രെയിൻ ഹോളുകളിലും കാൽസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്യാലറിയ്ക്കകത്ത് സ്ഥിരമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. (ഗ്യാലറിയ്ക്കകത്തെ ജലപ്രവാഹവും തുടരെയുള്ള ചോർച്ചയും കാരണം പൂർണ്ണമായി പരിശോധിക്കാൻ അതോറിറ്റിയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല). പ്രോജക്ട് ഹൗസിനും ഓഫീസ് പരിസരത്തിനും ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ആന കിടങ്ങുകൾ നികന്ന അവസ്ഥയിലാണുണ്ടായിരുന്നത്. കൂടാതെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള യാതൊരു സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങളും പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല. ഡാമിന്റെ മുകളിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. നദിയിലേയ്ക്കുള്ള റിവർ സ്റ്റ്രെയിൻ ഷട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ കായികമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായി നാലും അത് ശരിയായ വിധം പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാലും പ്രളയ കാലത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതും നിരീക്ഷിച്ചു. പുറം ലോകവുമായും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മൊബൈൽ / Internet അധിഷ്ഠിത ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാമിലേയ്ക്കുള്ള റോഡിന്റെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും, പാരാപ്പെറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും, ഗ്യാലറിയിലെ വെച്ചാലുകൾ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യണം എന്നും, ഗ്യാലറിയിലെ ചോർച്ച തടയുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും, ഡാം ഗ്യാലറിയിലൂടെയുള്ള ചോർച്ചയുടെയഥാർത്ഥകാരണം കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിനായി tomography പോലെയുള്ള അനുയോജ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി. Drain holesലൂടെയുള്ള കാൽസിനേഷൻ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും സ്ഥിരമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ ഗ്യാലറിയിലുള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആന കിടങ്ങുകളും, chain link fencing എന്നിവ അടിയന്തിരമായി നവീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, ഡാം പരിസരത്ത് തുടർച്ചയായ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലഭ്യമാകുന്നതിന് അടിയന്തിര മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കണം എന്നും അനുയോജ്യമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കണം എന്നും, ഗ്യാലറിയിലൂടെയുള്ള സീപ്പേജിന്റെ അളവ് കണ്ടുതുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്നും, നിലവിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഒഴിവുകൾ അടിയന്തിരമായി നികത്തേണ്ടതാണ് എന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

27 പീച്ചി ഡാം

സന്ദർശന തീയതി	- 14-09-2021
ജലനിരപ്പ്	- + 78.4 മീറ്റർ
FRL	- + 79.25 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന് മുകളിലൂടെയുള്ള റോഡും ഡാമിലേയ്ക്കുള്ള റോഡും നല്ല അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കൈവരികൾ വളരെമോശമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം ഇടതു ഭാഗത്തായി നനവുണ്ടായിരുന്നു. സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ തുറന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം വളരെ നല്ലരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൈറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സ്റ്റുയിസ്വാൽവ് അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നു. ഗ്യാലറിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് മുകളിലൂടെ ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്യാലറിയുടെ മുകൾഭാഗത്തും ചുവരുകളും ഈർപ്പരഹിതമായിരുന്നു. ഗ്യാലറിയുടെ നിലത്ത് നനവുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്യാലറിയുടെ ചുമരുകളിൽ ചില ഭാഗത്ത് കാൽസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. seepage water അളക്കുന്നതിനായുള്ള V - notch മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടു. ഡാം പരിസരത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡാമിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

കൈവരിയുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും, ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇടതുകരക്ക് സമീപത്തായുള്ള ചോർച്ച ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും, സ്പിൽവേ ഷട്ടർ, ഹോയിസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം, sluice gate എന്നിവ നല്ലനിലയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് എന്നും, ഗ്യാലറിയുടെ പ്രവേശന ഭാഗത്തുള്ള ചോർച്ചയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, ഗ്യാലറിയലെ ചുവരുകളിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന കാൽസിനേഷൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നും, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ seepage water - ന്റെ അളവ് കണ്ടെത്തി വ്യതിയാനമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും ഡാമിന്റെ പരിസരത്ത് അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും അവശ്യമായ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ ഡാം സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയമിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

28 വാളയാർഡാം

സന്ദർശന തീയതി - 04-10-2021
 ജലനിരപ്പ് - + 200.32 മീറ്റർ
 FRL - 203.00മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ മുകളിലുള്ള റോഡും പ്രവേശന റോഡും നല്ല അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. Earth dam -ന്റെ കൈവരി താഴേയ്ക്ക് നീങ്ങിയതായി കണ്ടു. Toe drain ലും longitudinal drain ലും സസ്യജാലങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്നു. Spilway Piers- ൽ നേരിയ വിള്ളൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്പിൽവേ ഷട്ടറിലൂടെ ചെറിയ ചോർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷട്ടർ ശരിയായി അടയാത്തതിനാലാകാം ചോർച്ച ഉണ്ടായതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. K.W.A. pipe line-ന്റെ intakeന്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ചോർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് സ്പിൽവേയ്ക്ക് താഴെയുള്ള stilling basin-ലെ rip - rap നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. Inspection Gallery യുടെ തറയിലും മുകളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും നനവുണ്ടായിരുന്നു. Inspection Gallery യൽ V -notch, pressure gauge, crack meter മുതലായവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഡാം പരിസരത്ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കനാൽ വാച്ച്മാൻമാർക്ക് ഡ്യൂട്ടി നൽകിയിട്ടുള്ളതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഡാമിനു മുകളിൽ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. റിസർവോയറിലേയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാരുടെ അനാവശ്യമായ പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ആവശ്യമുള്ളതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പര്യാപ്തമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ ഡാം പരിസരത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.

2) നിർദ്ദേശങ്ങൾ

Earthen dam-ന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി യഥാർത്ഥമായ design drawings മായി താരതമ്യം നടത്തി നിലവിൽ settlement സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തണമെന്നും Toe drain ലും Logitudanal ലും ഉള്ള സസ്യജാലങ്ങൾ നികം ചെയ്ത് seepage water പൂർണ്ണമായും ഒഴുകി പോകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും Spilway piers ലുള്ള നേരിയ വിള്ളലുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ് എന്നും കൂടാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകളുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള പഠനം നടത്തേണ്ടതാണ് എന്നും KWA pipeline-ന്റെ intake ഭാഗത്തും, spillway shutter കളിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചോർച്ച പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും തുരുമ്പിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഹോയിസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം പെയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നും stilling area യിലുള്ള പാറകല്ലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള rip - rap ൽ കല്ലുകൾ ഇളകി മാറിയിരിക്കുന്നതിനായി grouting ചെയ്യണം എന്നും ഗ്യാലറിയിലെ തറയിലും മുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന നനവിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കണം എന്നും ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗ്യാലറിയിലെ പടികൾക്ക് കൈവരികൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്നും ഗ്യാലറിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള V -notch, Calibrate ചെയ്തു സീപ്പേജിന്റെ അളവ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിച്ചു വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് എന്നും ഡാം പരിസരത്ത് ആശയ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും, സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും ഡാമിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി അധിക സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും പര്യാപ്തമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ ഡാം പരിസരത്ത് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

29. പോത്തുണ്ടി ഡാം

സന്ദേശന തീയതി	- 05-10-2021
ജലനിരപ്പ്	- 107.08മീറ്റർ
FRL	- 108.204മീറ്റർ

1) നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള റോഡ്, ആഗമന (പ്രവേശന) റോഡ്, പുന്തോട്ടം എന്നിവ നന്നായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ മുകളിലൂടെയുള്ള റോഡിൽ യാതൊരു പ്രകാശസംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പാറപ്പെറ്റിലെ കൈവരികളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇളകിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കനാൽ സ്റ്റുയിസിൽ ചോർച്ച വളരെകുടുതലായതിനാൽ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. Toe drain ലും longitudinal drain ലും സസ്യജാലങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. Toe drain ൽ കൂടി seepage water ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Toe drain ൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നതിന് V-notch സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. K.W.A. pipe സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഗ്യാലറി duct ൽ ധാരാളമായി വെള്ളം പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് intake well ലെ ചോർച്ചകൊണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഡാം പരിസരത്ത് ആവശ്യമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗ്യാലറിയിലെ rectangular notch ലൂടെ വെള്ളകവിഞ്ഞെഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് spillway shutter കളും 6 സെ. മീറ്റർ ഉയർത്തി നിയന്ത്രിക്കുകയായിരുന്നു. ഡാമിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുറവാണ് സൈറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. വലതുകരയുടെ മൂലക്കായി പണിതുകൊണ്ടിരുന്ന Control Room ന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡാം പരിസരത്തും ഗാർഡനിലും സഞ്ചാരികളുടെ നിരന്തരമായ നിര കാണാൻ സാധിച്ചു.

2) നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാം പരിസരത്ത് ആവശ്യമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും, കൈവരികളുടെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കണം എന്നും, Intake well ലും കനാൽ sluice ലും ഉള്ള ചോർച്ച ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും, toe drains ലും longitudinal drains ലും സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണം എന്നും, Seepage water ന്റെ അളവ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിന് V-notch സ്ഥാപിക്കണം എന്നും, ചോർച്ച ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കണം എന്നും, ഗ്യാലറിയിൽ ആവശ്യമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്നും, ഗ്യാലറിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നും, ഡാമിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അനുയോജ്യമായ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഡാമിൽ നിലനിർത്തണം എന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

30. മംഗലം ഡാം

സന്ദേശന തീയതി	- 05-10-2021
ജലനിരപ്പ്	- + 77.59 മീറ്റർ
FRL	- + 77.88 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ ഇടതു അബട്ട്മെന്റിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തും സ്പിൽവേയുടെ ഇടതുഭാഗത്തും നന്നായി വ്യാപിച്ചിരുന്നു. Earthen dam ന്റെയും പാറപ്പെറ്റിലും നേരിയവിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Toe drain ലും longitudinal drain ലും സസ്യജാലങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പര്യാപ്തമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ ഡാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്പിൽവേ ഷട്ടറിലൂടെ വെള്ളം ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഷട്ടറിന്റെ അടിയിലുള്ള റബ്ബർസീലുകൾ ശരിയായി അടയാത്തതിനാലാകാം ചോർച്ചയുള്ളതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം പ്രവർത്തന

ക്ഷമമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. Canal sluiceലൂടെ ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ജലം അളക്കുന്നതിന് V-notch സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Drain holeൽ കാൽസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡാം പരിസരത്ത് fencing സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചാളുകൾ പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നതിനാൽ fencing പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് സൈറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മംഗലം റിസർവോയറിന്റെ desilting പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. റിസർവോയറിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലായതിനാൽ desiltation പ്രവർത്തികൾ മന്ദഗതിയിലാണെന്ന് കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്തായി കാണുന്ന നനവ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും, കൈവരികൾ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നും, Toe drain ലെയും longitudinal drains ലെയും സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് സീപ്പേജ് വാട്ടർ വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് നിരീക്ഷിക്കണം എന്നും, ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്നും, കനാൽ sluice shutter ലെ ചോർച്ച പരിഹരിക്കണം എന്നും, കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സീപ്പേജ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് പരിശോധിച്ച് വ്യത്യാസം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും, ഗ്യാലറിയിലെ drain holes വൃത്തിയാക്കിക്കാൽസിനേഷൻ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നും, പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ അനധികൃത കൂടിയേറ്റക്കാരെ എത്രയും വേഗം ഒഴിപ്പിക്കണം എന്നും, അതിക്രമിച്ചു കടക്കുന്നവരെ തടയാനായി പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് fencing സ്ഥാപിച്ച് കൈയേറ്റ വിമുക്തമാക്കണം എന്നും, പ്രളയ സാധ്യത പരിഗണിച്ച് Desiltation ധ്രുതഗതിയിലാക്കണം എന്നും യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ desiltation പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യസംവിധാനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നും, നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഉടമ്പടി പ്രകാരവും ഡാമിന്റെ ഘടനാപരമായ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടാത്ത രീതിയിൽ desiltation പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നും അതോ റിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി.

31 മലമ്പുഴ ഡാം

സന്ദർശന തീയതി	- 04-10-2021
ജലനിരപ്പ്	- + 113.02 മീറ്റർ
FRL	- + 115.060 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡ്, ഡാമിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ്, പുന്തോട്ടം എന്നിവ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ചെയിനേജ് 1075 മീറ്റർ മുതൽ ഉള്ള ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ കൈവരിയിൽ നേരിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് സ്പിൽവേയിൽ കൈവരികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അവശ്യമായ ഫണ്ട് ലഭ്യമാകാത്തതുമൂലം മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. എമർജൻസി ഷട്ടറുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡാമിനു മുകൾ ഭാഗത്തായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന റയിൽചില ഭാഗങ്ങളിൽ തുരുമ്പു പിടിച്ച് പൊട്ടിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മേൽക്കൂര ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തുരുമ്പു പിടിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളുടെ തൂണുകളിൽ (-piers) നേരിയ വിള്ളലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്പിൽവേ കെസ്റ്റ് ലെവലിന് ഏകദേശം 2.5 മീറ്റർ ഉയരെയായി സ്പിൽവേയുടെ തൂണുകളിൽ 2014 -ൽ റിള്ളൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സന്ദർശന വേളയിൽ ജലനിരപ്പ് വിള്ളലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്തിനും ഉയരെയായതിനാൽ തൽസ്ഥിതി നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളിലൂടെ ചെറിയ ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഷട്ടറുകൾ ശരിയായി അടയാത്തതിനാലാകാം ചോർച്ചയുണ്ടായത് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. എർത്തൺ ഡാമിന്റെ അപ്സ്ട്രീം ഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ചില ഭാഗങ്ങളിലെ rip - rap ഇളകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

ന്നു. ഡൗൺസ്ത്രീം ഭാഗത്തെ toe drain, longitudinal drain, sump well എന്നിവയിൽ സസ്യജാലങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Longitudinal drain ചിലഭാഗത്ത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രെയിനുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP) പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അത് എത്രയുംവേഗം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. Toe drain ൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന V - notch പ്രവർത്തന രഹിതമായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ പാരാപ്പെറ്റി ഡൗൺസ്ത്രീം ഭാഗത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറിയുടെ നിലത്തും മേൽക്കൂരയിലും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നനവുണ്ടായിരുന്നു. ചില ഡ്രെയിൻ ഹോളുകളിൽ കാൽസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗാലറിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന 3 പ്രഷർഗേജുകളിൽ ഒന്നും 3 v -notch ഉം പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. വലതുകര കനാലിലേയ്ക്കുള്ള canal escape ന് കോടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. റിസർവോയറിന്റെ ചിലഭാഗങ്ങളിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നുകയറുന്നുണ്ടെന്നും Adventurous Sports ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഡാമിൽ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതായും ആവശ്യമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ത്രീം ഭാഗത്തെ stilling basin ൽ ചില chute block ന് കോടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പാരാപ്പെറ്റിലെ നേരിയവിള്ളലുകൾ എത്രയും വേഗം ശരിയാക്കണമെന്നും, ഡാമിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് പാരാപ്പെറ്റിനുള്ളിലായി എല്ലാഭാഗത്തും കൈവരി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും, എമർജൻസി ഷട്ടറുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന റെയിലുകൾ എത്രയും വേഗം ശരിയാക്കണമെന്നും, ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസവും അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളും പെയിന്റ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും, സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളുടെ തൂണുകളിൽ ഉള്ള നേരിയവിള്ളലുകൾ എത്രയും വേഗം ശരിയാക്കണമെന്നും ജലനിരപ്പ് താഴുവോൾ സ്പിൽവേ തൂണുകളിലുള്ള വിള്ളലുകൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളിലൂടെയുള്ള ചോർച്ച എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി. ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ പാരാപ്പെറ്റിലുള്ള വിള്ളലുകൾ എത്രയും വേഗം ശരിയാക്കണമെന്നും toe drain, longitudinal drain, sump well എന്നിവയിലെ സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് സീപ്പേജിന്റെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കണമെന്നും, കേടായ V - notch ന് പകരം പുതിയത് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും, എർത്തൺ ഭാഗത്തെ ചരിവ് (slope) design profile ലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണമെന്നും, ഗാലറിയിലെ കാൽസിനേഷൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും, സീപ്പേജ് കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ച് അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും, വലതുകര കനാലിന്റെ canal escape ഷട്ടറുകൾ എത്രയും വേഗം ശരിയാക്കണമെന്നും, റിസർവോയറിലേയ്ക്കും പദ്ധതി പ്രദേശത്തേയ്ക്കുമുള്ള അനധികൃതമായ കടന്നുകയറ്റം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഫെൻസിംഗ് ചെയ്യണമെന്നും, stilling basin ലെ chute block ശരിയാക്കി നല്ലരീതിയിൽ നിലനിർത്തണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

32. പുളളിയാർ ഡാം

സന്ദർശന തീയതി	- 15-11-2021
ജലനിരപ്പ്	- + 153.74 മീറ്റർ
FRL	- + 154.08 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡ്, ഡാമിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ് എന്നിവ നന്നായി നിലനിർത്തിയിരുന്നു. പാരാപ്പെറ്റിൽ നേരിയവിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പര്യാപ്തമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ത്രീം ഭാഗത്ത് നനവുള്ളതായും കാൽസിനേഷൻ ഉള്ളതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ജലനിരപ്പ് FRL ആകുമ്പോഴാണ് നനവുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. 3 spillway shutters ൽ രണ്ടെണ്ണം തുറന്ന് വെള്ളം പുറത്തേയ്ക്കൊഴുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2-ാമത്തെ ഷട്ടറിലൂടെ ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നതായും കാണപ്പെട്ടു. എമർജൻസി ഷട്ടർ, കനാൽ സ്റ്റുയിംഗ് എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടന്നു വരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഗാലറിയുടെ പ്രവേ

ശന കവാടത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പടികൾ പൊളിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. ഗാലറിയിൽ റിയുടെ ചുവരിലും നിലത്തും മുകൾ ഭാഗത്തുമെല്ലാം നനവുണ്ടായിരുന്നു. ഗാലറിയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു വരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഡൗൺസ്‌ട്രീം ഭാഗത്ത് toe drain ഉം longitudinal drain ഉം സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് സീപ്പേജ് ഒഴുകുന്നതിനായി സജ്ജമാക്കിയിരുന്നതായും അപ്‌സ്ട്രീം ഭാഗത്തെ stone rip - rap ന്റെ സസ്യജാലങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. റിസർവോയർfencing നടന്നുവരുന്നതായും കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (K.E.R.I.) ന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം reservoir siltation 25 % ആണെന്നും desiltation ന്റെ tendering നടപടിക്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഡാമിൽ ആവശ്യമായ ആശയ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളോ നിരീക്ഷണസംവിധാനങ്ങളോ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡാമിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും canal Watch man ആണ് പ്രസ്തുത ധർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു വരുന്നതെന്നും അതിനാൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഡൗൺസ്‌ട്രീം ഭാഗത്തെ chute blocks തകർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യലയം ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ drain holes ലെ തടസ്സം മാറ്റിവെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കണമെന്നും, പാരാപ്പെറ്റിൽ സന്ദർശകർ അനധികൃതമായി ഇരിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനായി സറ്റിൽ കൈവരികൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും, പാരാപ്പെറ്റിലുള്ള നേരിയ വിള്ളലുകൾ ശരിയാക്കണമെന്നും, ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്‌ട്രീം ഭാഗത്തെ നനവും കാൽസിനേഷനും പരിഹാരം കാണണമെന്നും, സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ ചോർച്ചരഹിതമാക്കി നിലനിർത്തണമെന്നും, ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും, അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു. എമർജൻസി ഷട്ടർ, കനാൽ സ്റ്റുയിംഗ് എന്നിവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും, ഗാലറിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പടികൾ എത്രയും വേഗം പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്നും സീപ്പേജ് കൃത്യമായി അളക്കണമെന്നും, അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും ഗാലറിയിലെ V -notch പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കണമെന്നും, ഗാലറിയിൽ ആവശ്യമായ പ്രകാശ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും, ഡാമിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ - കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി. ഡാമും പരിസരവും പരിപാലിക്കുന്നതിനായി വരുമാനം കൂട്ടുന്നതിനായി ടൂറിസം പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കണമെന്നും, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യലയം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി ശരിയായി പരിപാലിക്കണമെന്നും, ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്‌ട്രീം ഭാഗത്തെ chute blocks plaster ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

33. മീകരഡാം

സന്ദർശന തീയതി	- 15-11-2021
ജലനിരപ്പ്	- + 156.15 മീറ്റർ
FRL	- + 156.36 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിലേയ്ക്കുള്ള റോഡും ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡും നന്നായി പരിപാലിച്ചിരുന്നു. Toe drains ലെയും longitudinal drain ലെയും സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Toe drain ലുടെ collective seepage ഉം മഴവെള്ളവും ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Spillway piers ന്റെ നേരിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2 സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളിലൊന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Spillway shutters ന്റെ Counter weight തുരുമ്പു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിൽ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ - കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സീപ്പേജ് കൃത്യമായി അളക്കേതാണെന്നും അനുവദനീയ പരിധിയ്ക്കുള്ളിലാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം, Spillway Shutters, Counter weight എന്നിവ പെയിന്റ് ചെയ്യണമെന്നും Spillway piers ലെ വിള്ളലുകൾ എത്രയും വേഗം ശരിയാക്കണമെന്നും ആവശ്യമായ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും, ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഡാമിന്റെ സംരക്ഷണവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ (Surveillance System) സ്ഥാപിക്കണമെന്നും റിസർവോയിലും പരിസരത്തും പൊതുജനങ്ങൾ ഡാമിലേക്ക് കയറുന്നത് തടയണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി.

34. അസൂരൻകുണ്ട് ഡാം

സന്ദർശന തീയതി	- 15-11-2021
ജലനിരപ്പ്	- +9.02 മീറ്റർ
FRL	- 10.00 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

പാരാപ്പെറ്റ്, കൈവരി എന്നിവ നന്നായി പരിപാലിച്ചിരുന്നു. ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്ത് സസ്യജാലങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നുായിരുന്നു. Right Abutment ഭാഗത്ത് ചോർച്ചയായിരുന്നതായും ഡൗൺസ്ട്രീം toe ഭാഗത്തുകൂടി വെള്ളം ഒഴുകുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഡാമിനടുത്തായി ഒരു Watchman shed ന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Sluice gate അടഞ്ഞ രീതിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ sluice gate ലൂടെ ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്തെ സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും right abutment ലെയും sluice gate ലെയും ചോർച്ച പരിഹരിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

35. പത്താഴക്കുണ്ട് ഡാം

സന്ദർശന തീയതി	- 15-11-2021
ജലനിരപ്പ്	- 14.00 മീറ്റർ
FRL	- 14.00 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിലേക്ക് കുള്ള റോഡും ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡും ശരിയായി പരിപാലിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പാരാപ്പെറ്റ് പെയിന്റ് ചെയ്യാത്തതും മൂലം മോശമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ അപ്സ്ട്രീം ഭാഗത്തും ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്തും longitudinal drain ഉം, toe drain ഉം, spillway shutters ന്റെ ഭാഗത്തും സസ്യജാലങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Toe drain ലൂടെ ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നതായും അതോറിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. 4 spillway shutter കളും അടഞ്ഞ രീതിയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിലൊന്നിലൂടെ ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. Rubber seals കേടായതും മൂലമാണ് ചോർച്ചയുണ്ടായത് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സ്പിൽവേ പിയറിൽ പായൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പാരാപ്പെറ്റ് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനും, അപ്സ്ട്രീം, ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്തെയും longitudinal drains, toe drains എന്നിവയിലെയും സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും, toe drain ലൂടെയുള്ള ചോർച്ചയുടെ ഉത്ഭവം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും, spillway shutter ലെ കേടായ rubber seal മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി.

36. പുമല ഡാം

സന്ദർശന തീയതി

- 15-11-2021

ജലനിരപ്പ്

FRL - 92.96മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിലേയ്ക്കുള്ളറോഡ് മോശമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഡാമിന്റെമുകൾ ഭാഗത്ത് ആവശ്യമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല. ഡൗൺസ് ട്രീമിലെ എർത്തൺ ഭാഗത്ത് സസ്യജാലങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് അറ്റകുപ്പണികൾ നടന്നു വരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഡാമിന്റെ sluice gate പ്രവർത്തന രഹിതമാണെന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളിലൂടെ ചോർച്ചയുള്ള തായും സ്പിൽവേ ഷട്ടറിന്റെ ഇടതുവശത്ത് ഡൗൺസ് ട്രീമിൽ ഉള്ള River training wall ന് ആവശ്യമായ നീളമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. സ്പിൽവേ piers ൽ പായൽ പിടിച്ച് ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാമിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ് എത്രയും വേഗം ശരിയാക്കണമെന്നും, ഡാമിന്റെ പരിസരത്ത് ആവശ്യമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കണമെന്നും, ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ് ട്രീം എർത്തൺ ഭാഗത്തെ സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് longitudinal drain ലൂടെയും toedrain ലൂടെയും മുളള സീപ്പേജിന്റെ സുഗമമായ ഒഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്നും, അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു. Sluice gate പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കണമെന്നും, സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളിലൂടെയുള്ള ചോർച്ച പരിഹരിച്ച് അവ ശരിയായി നിലനിർത്തണമെന്നും, ഡൗൺസ് ട്രീം മിലെ സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളുടെ ഇടതു ഭാഗത്തെ River training wall പാറയുള്ള ഭാഗത്തേയ്ക്ക് നീട്ടി നിർമ്മിക്കണമെന്നും, ഡാമിൽ ആവശ്യമായ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി.

37. വാഴാനി ഡാം

സന്ദർശന തീയതി

- 16-11-2021

ജലനിരപ്പ്

- + 61.77 മീറ്റർ

FRL

- + 62.48 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ garden area, ഡാമിന്റെമുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡ്, ഡാമിലേയ്ക്കുള്ള റോഡ് എന്നിവ നന്നായി പരിപാലിച്ചിരുന്നു. ഡാമിന്റെമുകൾ ഭാഗത്ത് Solar lights സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഡാമിൽ Automatic Level Recorder സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും calibration ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഡാമിന്റെമുകൾ ഭാഗത്ത് കൈവരികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ സന്ദർശകർ അനിയന്ത്രിതമായി നീങ്ങുകയും അത് അപകടത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും എന്ന് അതോറിറ്റി നിരീക്ഷിച്ചു. ഡാമിന്റെ Spillway piers ജീർണ്ണാവസ്ഥയിലായിരുന്ന തായും സ്പിൽവേയുടെ കൈവരികൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാത്തതും മൂലം മോശം അവസ്ഥയിലായിരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. സ്പിൽവേ ഭാഗത്തെ ചില പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലായിരുന്നതായും അതോറിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഡാമിൽ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇല്ലെന്നും കനാലിന്റെ കാവൽക്കാരാണ് (canal watchman) ഇപ്പോൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും ജലവിതരണം നടത്തുമ്പോൾ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഡാമിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

Garden area പെയിന്റ് ചെയ്യണമെന്നും, സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ നന്നായി പരിപാലിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു. സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പാറാപ്പെറ്റിനു മുകളിലായി കൈവരികൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും, Automatic Level Recorder എന്നിവ calibration ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എത്രയും വേഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നും

നിർദ്ദേശം നൽകി. Spillway piers നന്നായി നിലനിർത്തണമെന്നും, കൈവരികൾ പെയിന്റ് ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും, കേടായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ ശരിയാക്കണമെന്നും ഡാമിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും സംരക്ഷണത്തിനുമായി ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ജലവിതരണസമയത്ത് കനാൽ പരിപാലനം സാധ്യമാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും, ഡാമിൽ ആവശ്യമായ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

38. ചിമ്മിനി ഡാം

സന്ദർശന തീയതി	- 16-11-2021
ജലനിരപ്പ്	- + 75.73 മീറ്റർ
FRL	- + 79.7 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിനു മുകൾ ഭാഗത്തെ പാരാപ്പെറ്റ് പെയിന്റ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്ത് നനവുണ്ടായിരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസം പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന cat walk നന്നായി പരിപാലിച്ചിരുന്നു. ഗാലറിയുടെ നിലം നനവുള്ളതായിരുന്നു. മാത്രമല്ല നിലത്ത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ചെളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില vertical drain holes കാൽസിനേഷൻ മൂലം അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗാലറിയുടെ side drain ലൂടെ സീപ്പേജ് ഒഴുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സീപ്പേജ് അളക്കുന്നതിനായി side drain ൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ചില V - notches കേടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിൽ ആവശ്യമായ പ്രകാശസംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ നടന്നു വരുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ കൈവരി എത്രയും വേഗം പെയിന്റ് ചെയ്യണമെന്നും, ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്തെ നനവ് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് അത് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടി എത്രയും വേഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നും, vertical drain holes ലെ കാൽസിനേഷൻ എത്രയും വേഗം നീക്കം ചെയ്ത് സുഗമമായ സീപ്പേജ് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, V - notches ഉപയോഗിച്ച് സീപ്പേജ് കൃത്യമായി അളക്കേതാണെന്നും അനുവദനീയമായ പരിധിയ്ക്കുള്ളിലാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

39. മലങ്കര ഡാം

സന്ദർശന തീയതി	- 02-12-2021
ജലനിരപ്പ്	- + 39.42 മീറ്റർ
FRL	- + 42.00 മീറ്റർ

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ റോഡ് നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. Inflow കുടുതലായതിനാൽ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹോയിസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസവും നന്നായി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Toe drain ലും longitudinal drain ലും സസ്യജാലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗാലറിയുടെ നിലം floor tiles സ്ഥാപിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചിരുന്നു. ഗാലറിയുടെ നിലത്തും, ചുവരിലും മേൽക്കൂരയിലും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നനവുണ്ടായിരുന്നതായും, ചെയിനേജ് 206 ൽ block No. IV ൽ എർത്തൺ ഡാമും മേസണറി ഡാമും ചേരുന്ന ഭാഗത്തായി ചോർച്ചയുള്ളതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ചില ഡ്രെയിൻ ഹോളുകളിൽ കാൽസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഗാലറിയിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പ്രവർത്തകർ നടന്നു വരുന്നതായും, അതിൽ Flow Meter സ്ഥാപിച്ച് സീപ്പേജ് അളക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിൽ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടായിരുന്നില്ല. ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ

പറയുംചേരുന്ന ഭാഗത്തുകൂടുതൽ നനവുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു. ഗാലറിയുടെ നിലവുചുവരുകൾക്കും ഇൻസുലേഷൻകൊടുക്കിയതായിരുന്നു. 3rd ലെവൽഗാലറിയിലെ നേരിയവിള്ളലുകൾ microfine cement grout patches ഉം ഉപയോഗിച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുകയും അവിടെയായി crack meters സ്ഥാപിച്ചുകൂട്ടിയതായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഷർമീറ്റർ, flow meters, crack meters, joint meters, tilt meters തുടങ്ങിയ മാപിനികൾ ഗാലറിയിൽ സ്ഥാപിച്ച് അവയിൽ നിന്നുള്ള real time data control room - ൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ deflection പരിശോധിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി pendulum bob സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഗാലറിയുടെ വലതു ഡൗൺസ്ട്രീം ഭാഗത്തുകൈവരികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. 2100 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഗാലറി നം. 2 ആണ് അതോറിറ്റി പിന്നീട് സന്ദർശിച്ചത്. Rock cut ഭാഗത്തെ മേൽക്കൂരയിൽ നനവായിരുന്നതായും drain holes ലൂടെ സീപ്പേജ് ഒഴുക്കുന്നതായും നിലത്ത് വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതായും ചില ഡ്രെയിൻ ഹോളുകളിൽ കാൽസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. 1900 അടി ഉയരത്തിലെ ഗാലറി നം. 1 ആണ് അതോറിറ്റി പിന്നീട് സന്ദർശിച്ചത്. side drain ലൂടെ സീപ്പേജ് വെള്ളം ഒഴുക്കി sump well ൽ ശേഖരിക്കുകയും V-notches, flow meters എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് സീപ്പേജ് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Rock abutment ന്റെ ചലനം അറിയുന്നതിനായി Drift Tunnel ൽ Rock target സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആവശ്യമായ ആശയവിനിമി സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പറയുംചേരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള നനവും ചോർച്ചയും ജലനിരപ്പ് FRL നോട്ടുക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും, ഗാലറിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മാപിനികളിൽ (crack meters, joint meters, lift meters മുതലായവ) നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന Real Time Data കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും, Real Time Monitoring System തുടങ്ങുന്നതിനായ നടപടികൾ എത്രയും വേഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നും, ഡ്രെയിൻ ഹോളുകളിലെ കാൽസിനേഷൻ നീക്കം ചെയ്ത് സീപ്പേജിന്റെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി. സീപ്പേജ്, ഡാമിന്റെ deflection എന്നിവ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഗാലറികളിൽ ആവശ്യമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും, ഗാലറി നം. 3 ഡൗൺസ്ട്രീമിൽ വലതു ഭാഗത്തായി കൈവരികൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

42. ചെറുതോണി ഡാം

- സന്ദർശന തീയതി - 03-12-2021
- ജലനിരപ്പ് - 2400.626 അടി
- FRL - 2403 അടി

നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ഗാലറി നം. 2 ൽ ചെറിയതോതിൽ നനവുണ്ടായിരുന്നു. ഗാലറിയിൽ crack meters, joint meters, tilt meters, V-notches, Piezometers മുതലായ മാപിനികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗാലറിയുടെ side drain ലൂടെ സീപ്പേജ് ഒഴുക്കി sump ൽ ശേഖരിക്കുന്നതായും ഡൗൺസ്ട്രീമിലേക്ക് കൈവരികൾ കുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. V-notches, flow meters എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സീപ്പേജ് അളക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചില ഡ്രെയിൻ ഹോളുകളിൽ കാൽസിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗാലറി 3 യിലെ (Level 2300 അടി) ബ്ലോക്ക് നം. 23 ചെയിനേജ് 1412 ൽ, ഒരു നേരിയവിള്ളൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഗാലറി 3 യിലെ ബ്ലോക്ക് നം. 23 ലെ വിള്ളൽ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും, സീപ്പേജ് അളന്നു രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും അനുവദനീയ പരിധിയിൽ കൂടുതലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും, മാപിനികളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന data കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും, ഗാലറിയിലെ ഡ്രെയിൻ ഹോളുകളിലെ കാൽസിനേഷൻ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും,

ഡാമിന്റെ ഡൗൺസ്കീമിൽ ഉള്ള വാതിലുകൾ മാറ്റി സുരക്ഷിതവും, ബലമുള്ളതുമായ
ഷട്ടർ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

6/7/22



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ